



Schaeffler SmartCheck

Documentación del usuario

Pie de imprenta

Schaeffler Monitoring Services GmbH
Kaiserstraße 100
52134 Herzogenrath
Alemania
Teléfono: +49 (0) 2407 9149 66
Fax: +49 (0) 2407 9149 59
Correo electrónico: industrial-services@schaeffler.com
Internet: www.schaeffler.com/services

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción en forma alguna de cualquier parte de la documentación o el software sin nuestra autorización por escrito, así como el procesamiento, la reproducción o la difusión mediante sistemas electrónicos. Cabe advertir que los nombres y marcas utilizados en la documentación están protegidos generalmente por las marcas comerciales, marcas y derechos de patentes de sus respectivas empresas.

Microsoft, Windows e Microsoft Edge son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. u otros países. Google Chrome™ es una marca comercial de Google. Loctite es una marca comercial de Henkel AG.

El software utiliza bibliotecas de terceros con sus respectivas licencias. Para obtener más información sobre las bibliotecas utilizadas, incluidas sus condiciones de licencia, consulte la opción "Mostrar licencias de código abierto" en el menú "Ayuda" del software SmartWeb.

Versión 2.2.0
Manual de instrucciones original
© 23/10/2023 - Schaeffler Monitoring Services GmbH

Índice

1 General	4
1.1 Indicaciones de seguridad	4
1.2 Símbolos de peligro y advertencias	4
1.3 Acerca de estas instrucciones	5
2 Descripción del producto	6
2.1 Uso previsto	6
2.2 Modificaciones del usuario	7
2.3 Datos técnicos	7
2.4 Volumen de suministro	8
3 Montaje	10
3.1 Lugar de montaje y material necesario	10
3.2 Medidas	11
3.3 Montaje del dispositivo directamente en el componente	12
3.4 Montaje del dispositivo en placa para montaje de sensor	13
3.5 Cierre de la abertura de montaje	14
4 Instalación	15
4.1 Vista general de conexiones	16
4.2 Detalles de conexiones	17
4.3 Conexión de entradas/salidas	20
4.3.1 Configuración de conexiones: señal de frecuencia de giro digital	20
4.3.2 Configuración de conexiones: señal de frecuencia de giro analógica	22
4.3.3 Configuración de conexiones: señal de salida analógica	24
4.3.4 Configuración de conexiones: señal de salida digital	25
4.4 Conectar ordenador/Ethernet	27
4.5 Conexión de fuente de alimentación	28
4.6 Conexión de varios dispositivos	30
5 Manejo y controles	32
5.1 Teclas Reset y Teach	34
6 Información complementaria	36
7 Mantenimiento y reparación	38
8 Puesta fuera de servicio y eliminación	39
9 Fabricante/soporte técnico	40
10 Anexo	41

1 General

1.1 Indicaciones de seguridad

El sistema de supervisión de vibraciones Schaeffler SmartCheck se ha fabricado conforme a las normas y directrices establecidas (consulte la declaración de conformidad) y su funcionamiento es seguro. No obstante, el uso del dispositivo puede conllevar riesgos residuales inevitables para el usuario, terceras personas u objetos. Por este motivo, deben seguirse todas las indicaciones de seguridad de estas instrucciones. Además, deben tenerse en cuenta las normas de seguridad y de prevención de accidente generales. De lo contrario, podría dar lugar a peligros para la salud y la vida de las personas o daños materiales. Las indicaciones de seguridad de estas instrucciones son válidas en la República Federal de Alemania. En el resto de países, se aplicarán las normas nacionales correspondientes.




El dispositivo SmartCheck, de acuerdo con el uso previsto, no está cubierto por la directiva relativa a las máquinas 2006/42/CE.

En estas instrucciones se distingue entre:

- **indicaciones de seguridad generales**, aplicables a todas las instrucciones y especificadas en este capítulo e
- **indicaciones de seguridad especiales**, disponibles al principio de cada capítulo o en los diferentes pasos.

Indicaciones de seguridad generales

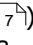Schaeffler SmartCheck se integra en una instalación como sistema para la supervisión permanente de la máquina. El montaje en la instalación, la conexión a los componentes de la instalación y el funcionamiento en la instalación solo deben realizarse en el marco de las especificaciones detalladas en estas instrucciones (consulte "Datos técnicos" ). Los operarios de la planta son responsables de la instalación correcta y el funcionamiento seguro en toda la planta.

Además de la recepción de valores de medición, se pueden transferir valores característicos o alarmas a través de las salidas de SmartCheck a los sistemas de control de nivel superior. Asimismo, junto con las especificaciones de SmartCheck, deben tenerse en cuenta los límites de aplicación de los componentes de la instalación conectados. Esto es responsabilidad exclusiva del operario de la planta.



¡El dispositivo Schaeffler SmartCheck no se debe utilizar para tareas relevantes para la seguridad o procesos de conmutación críticos! Esto se aplica especialmente cuando las tareas o los procesos de conmutación entrañan peligro de lesiones o muerte.

Operarios

SmartCheck solo se debe instalar, poner en marcha y mantener por personal electricista autorizado especializado y formado según las prescripciones válidas pertinentes.

1.2 Símbolos de peligro y advertencias

Símbolos de peligro utilizados

Las indicaciones de seguridad y advertencia se marcan con símbolos de peligro estandarizados específicos. Si no existe un símbolo específico, se utilizará un símbolo general.

Símbolos de peligro generales

PELIGRO



Aquí se menciona el tipo y la fuente de peligro

Aquí se explican medidas para la prevención del peligro.

Símbolos de peligro específicos

PELIGRO



¡PELIGRO DE CORRIENTE ELÉCTRICA!

Con este símbolo se indica un peligro por impulso de corriente eléctrica que puede causar daños materiales o personales, incluida la muerte.

Indicaciones de advertencia utilizadas

Las indicaciones de advertencia señalan la gravedad del peligro que se presenta cuando no se cumplen las medidas para la reducción de daños.

- **Precaución:** pueden producirse daños materiales leves.
- **Advertencia:** pueden producirse lesiones personales leves o daños materiales graves.
- **Peligro:** pueden producirse lesiones personales. Los casos especialmente graves entrañan peligro de muerte.

1.3 Acerca de estas instrucciones

En estas instrucciones se describe la instalación y la utilización del dispositivo Schaeffler SmartCheck, además de ofrecerse información importante sobre el uso correcto y seguro. Lea con atención estas instrucciones antes de la puesta en marcha y consérvelas.

Asegúrese de que

- que estas instrucciones estén a disposición de todos los usuarios,
- que si se entrega el producto a otro usuario, también se le entreguen estas instrucciones,
- que siempre se adjunten las ampliaciones y modificaciones que suministra el fabricante.

Información adicional

El sistema de supervisión de vibraciones Schaeffler SmartCheck incluye, además del dispositivo aquí descrito, el software Schaeffler SmartWeb integrado, que se documenta en un manual aparte.

Para el funcionamiento del dispositivo Schaeffler SmartCheck, además, se necesita el software Schaeffler SmartUtility Light suministrado. Este se documenta también en un manual propio. Opcionalmente, puede adquirir en su lugar el software Schaeffler SmartUtility con una gama de funciones ampliada.

Definiciones de conceptos


- **Producto:** el dispositivo Schaeffler SmartCheck descrito en este manual.
- **Usuario:** persona u organización con la capacidad de poner en marcha y utilizar el producto.
- **Personal especializado:** personas que, debido a su formación especializada y experiencia, están capacitadas para reconocer riesgos y evitar posibles amenazas originadas por el funcionamiento o el mantenimiento de un producto.

Símbolos utilizados



Mediante este símbolo se indica

- información adicional útil, así como
- ajustes de dispositivos o consejos de utilización que le ayudarán a realizar las actividades de forma más eficiente.

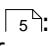Símbolo de referencia cruzada : este símbolo remite a la página de un manual con información adicional. Si desea leer en pantalla el manual en formato PDF, puede acceder directamente al hacer clic en la palabra a la izquierda del símbolo de referencia cruzada.

2 Descripción del producto

Acerca del sistema Schaeffler SmartCheck

Schaeffler SmartCheck es un sistema de supervisión de vibraciones para el control permanente selectivo en función de la frecuencia. Mediante dos señales integradas y hasta tres señales conectadas se pueden recopilar, registrar y analizar más valores de medición. Tras el análisis, en función de los límites de alarma definidos por el usuario, el sistema puede conmutar salidas y mostrar el estado mediante LED.

Para la integración en un sistema principal cuenta con entradas mediante las que se admiten señales adicionales. Estas señales pueden servir como tamaños guía para un análisis de señales subordinadas para generar, por ejemplo, tareas de medición reguladas por tiempo o eventos.

Con el dispositivo Schaeffler SmartCheck puede abarcar numerosos ámbitos de aplicación; la configuración correspondiente del dispositivo SmartCheck se realiza mediante la aplicación web integrada y el software Schaeffler SmartWeb. Puede combinar varios dispositivos SmartCheck en una red. La administración se realizará de forma centralizada desde un ordenador con el software Schaeffler SmartUtility Light o Schaeffler SmartUtility opcional, independientemente del número de dispositivos.

Schaeffler le ofrece con Schaeffler SmartCheck un control de estado optimizado según sus necesidades.



En cuanto conecte el dispositivo SmartCheck a la tensión de alimentación, estará listo para la medición. Para garantizar desde el principio una supervisión óptima de vibraciones, se recomienda iniciar el dispositivo SmartCheck solo si:

- todas las conexiones están conectadas correctamente; y
- la máquina que se va a supervisar se encuentra en estado normal de funcionamiento.

2.1 Uso previsto

El dispositivo Schaeffler SmartCheck está destinado exclusivamente para las siguientes tareas:

- registro y análisis de señales de medición de vibraciones,
- registro de señales de temperatura,
- evaluación de las señales de entrada.

El dispositivo Schaeffler SmartCheck solo debe utilizarse dentro de los límites de uso especificados en los Datos técnicos [\[7\]](#).

Los análisis de valores de medición y las modificaciones de los ajustes solo deben realizarse mediante el software Schaeffler SmartUtility Light suministrado, el software Schaeffler SmartUtility, que se puede adquirir de forma opcional, el software Schaeffler SmartWeb integrado o desde el propio dispositivo, siempre que sea posible.

Cualquier otro uso distinto al aquí descrito se considera fuera del uso previsto y los posibles riesgos serán responsabilidad exclusiva del usuario. El usuario es responsable del uso correcto. Aquí se incluye también la observación de estas instrucciones.

2.2 Modificaciones del usuario

El usuario no debe realizar ninguna modificación en el dispositivo Schaeffler SmartCheck. Solo se admiten ajustes en el dispositivo o mediante el software Schaeffler SmartWeb, Schaeffler SmartUtility Light o Schaeffler SmartUtility.

¡Cualquier otra modificación será responsabilidad del usuario! Si detecta una avería en el dispositivo Schaeffler SmartCheck, póngase en contacto con nuestro soporte técnico.

2.3 Datos técnicos



- ¡El dispositivo SmartCheck no debe utilizarse en las categorías de tensión de medición II, III y IV!
- Cubra todas las conexiones M12 que no se utilicen con los tapones de cierre proporcionados. Solo así se puede garantizar que se conserve la categoría de protección.

Sensores internos	
Oscilación	Sensor de aceleración (sensor piezoeléctrico) Rango de frecuencia 0,8 Hz - 10 kHz Rango de medición ± 50 g
Temperatura	Rango de medición -20 a +70 °C
Medición	
Funciones de medición	Aceleración Velocidad y desplazamiento mediante integración Temperatura del sistema de medición Parámetros de procesos (p. ej., frecuencia de giro, carga, presión)
Procedimiento de diagnóstico	Señal de tiempo, curva envolvente, espectro y análisis de tendencias, frecuencia de giro y seguimiento de frecuencia
Valores característicos (rango de tiempo y frecuencia)	
Valores característicos definidos	DIN/ISO 10816
Valores característicos calculados	RMS, RMS selectiva en función de la frecuencia, componente continuo, pico, pico-pico, factor de cresta, contador Wellhausen, monitor de estado También son posibles otros valores característicos definidos por el usuario.
Procesamiento de señal	
Resolución de frecuencia	Líneas 1600, 3200, 6400 o 12800 Ancho de línea mín. 0,0039 Hz a 50 Hz (en función de pasa bajo)
Resolución de medición	24 bits (codificador analógico-digital)
Rango de frecuencia	0,8 Hz - 10 kHz
Pasos bajos	50 Hz - 10 kHz (50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz)
Pasos altos (solo curva envolvente)	750 Hz, 1 kHz, 2 kHz (otros filtros bajo petición)
Memoria	
Programa y datos	64 MB RAM, 128 MB Flash
Entradas y salidas	
Entradas	2 entradas analógicas (0-10 V / 0-24 V / 0-20 mA / 4-20 mA), rango de frecuencia 0-500 Hz, 12 bits 1 entrada digital (0-30 V, 0,1 Hz-1 kHz)
Salidas	1 salida analógica (0-10 V / 0-20 mA / 4-20 mA), 12 bits 1 salida de conmutación (colector abierto, máx. 1 A, 28 V) Aislamiento galvánico opcional entre entradas y salidas
Interfaces	
Controles	2 teclas capacitivas (modo de aprendizaje, restablecimiento de alarmas, reinicio, ajustes de fábrica)
Elementos de indicación	1 LED para la indicación de estado y alarma 1 LED para la confirmación de las teclas

	2 LED para indicación de comunicación
Comunicación	Ethernet 100 Mb/s RS485 (no compatible en estos momentos)
Conexiones eléctricas	3 conectores M12 a prueba de polarización inversa para alimentación, RS485, entradas/salidas y Ethernet
Varios	
Carcasa	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Fijación	Tornillo con hexágono interior M6x45 Superficie de contacto sobre la máquina: 25 mm Ø
Consumo de corriente	<200 mA a 24 V
Temperatura ambiente	-20 a +70 °C
Temperatura de funcionamiento interna	-20 a +85 °C
Fuente de alimentación	12-32 V CC o alimentación a través de Ethernet (PoE) conforme a la norma 802.3af modo A
Tamaño	44 mm x 57 mm x 55 mm
Peso	210 g aprox.
Tipo de protección	IP 67
Sistema operativo	Linux integrado
Software	Schaeffler SmartWeb: <ul style="list-style-type: none"> • Interfaz web propia del dispositivo • Explorador recomendado: Google Chrome • Configuración del dispositivo y de las tareas de medición, primer análisis de datos Schaeffler SmartUtility Light: <ul style="list-style-type: none"> • Administración del dispositivo Schaeffler SmartUtility (opcional y de pago): <ul style="list-style-type: none"> • Administración del dispositivo • Análisis detallado de los datos de medición Schaeffler SmartVisual (opcional y de pago): <ul style="list-style-type: none"> • Visualización de la planta



Sujeto a modificaciones técnicas.

2.4 Volumen de suministro

Volumen de suministro

- Dispositivo Schaeffler SmartCheck con software integrado Schaeffler SmartWeb
- Documentación del usuario de Schaeffler SmartCheck y Schaeffler SmartWeb en el CD-ROM
- Software Schaeffler SmartUtility Light con documentación del usuario en el CD-ROM
- 1 tornillo de fijación: tornillo con hexágono interior M6x45
- 1 junta tórica como protección contra pérdida para el tornillo de fijación
- 1 tapón con logotipo para cubrir la abertura de montaje
- 3 tapones de cierre para cubrir las conexiones M12 que no se utilicen



En el volumen de suministro estándar del dispositivo Schaeffler SmartCheck no se incluye ningún cable para la conexión del dispositivo.

Accesorios opcionales

En relación con Schaeffler SmartCheck, puede adquirir una variada gama de accesorios opcionales de Schaeffler Monitoring Services GmbH:

- Software SmartUtility con documentación del usuario en el CD-ROM; en comparación con el software SmartUtility Light, este software ofrece un abanico más amplio de funciones
- Placa para montaje del sensor M6 para el montaje del dispositivo SmartCheck (de acero inoxidable 1.4301)
- Cable para fuente de alimentación para SmartCheck; 8 patillas, conector hembra M12 a extremo abierto
- Cable Ethernet para SmartCheck; conector M12 a RJ45
- Cable de conexión para entradas/salidas; 8 pines, conector macho M12 a extremo abierto
- Conexión en T M12 para el cableado simple para la fuente de alimentación de varios dispositivos SmartCheck

Para obtener información adicional, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (consulte el apartado de soporte técnico).

3 Montaje

En los siguientes capítulos obtendrá información detallada importante sobre la instalación del dispositivo Schaeffler SmartCheck en una máquina que se va a supervisar.



Antes del montaje, asegúrese de que el dispositivo no presenta daños.

En caso de duda, póngase en contacto con un electricista cualificado o con el servicio de atención al cliente de Schaeffler Monitoring Services GmbH.

3.1 Lugar de montaje y material necesario

Lugar de montaje

Para el montaje del dispositivo SmartCheck, seleccione un lugar con transmisión óptima de vibraciones. Por ejemplo, en el caso de la supervisión de rodamiento, cerca del rodamiento que se va a supervisar y en posición radial respecto del eje de giro. Para garantizar una supervisión de estado óptima, en este paso debe solicitar asistencia a un especialista en vibraciones. Schaeffler Monitoring Services GmbH le ofrece un servicio a medida en función de sus necesidades. Para obtener información detallada al respecto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (consulte el apartado de soporte técnico).

Además, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- El dispositivo SmartCheck debe fijarse en posición vertical respecto de la superficie de montaje.
- La superficie de montaje no debe estar encorvada ni ser desigual.
- La superficie debe tener un valor medio de aspereza de $R_a=3,2\text{ }\mu\text{m}$ y debe estar limpia.
- El dispositivo SmartCheck puede ejecutarse a una temperatura ambiente de entre $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Tipo de montaje

Para instalar el dispositivo SmartCheck de manera segura y duradera, debe montar el dispositivo en la máquina o el componente que se debe supervisar.

Puede atornillar el dispositivo directamente en un orificio roscado del componente. Para ello, es necesario un orificio roscado de 9 mm de profundidad como mínimo y la superficie debe tener un valor medio de aspereza de $3,2\text{ }\mu\text{m}$.

Si no es posible, también puede adherir una placa para montaje de sensor M6 a la superficie de montaje y atornillar el dispositivo a la placa. La placa para montaje de sensor puede adquirirse como accesorio opcional en Schaeffler Monitoring Services GmbH.

Material

Para el montaje del dispositivo SmartCheck necesita, además, los siguientes materiales:

- Herramienta para perforar el orificio roscado M6, o una placa para montaje de sensor M6, incluyendo adhesivo adecuado para la medición de la vibración (por ejemplo, Loctite 330)
- Lubricante (aceite, grasa)
- Llave acodada para tornillo con hexágono interior M6
- Llave de ajuste dinamométrica (par de apriete 10 Nm) con cabezal hexagonal de 6 mm

Además, necesita de forma opcional:


- Dispositivo de retención de tornillo resistente a la vibración (por ejemplo, fijador de roscas de resistencia media Loctite 243)
- Brida para retención de cables

3.2 Medidas

En las siguientes ilustraciones se muestra el dispositivo SmartCheck desde distintas perspectivas y con datos milimétricos de las dimensiones.


Medidas básicas de frente

De frente puede ver las conexiones del dispositivo SmartCheck, así como el tornillo que sobresale por la parte inferior y la superficie del sensor.

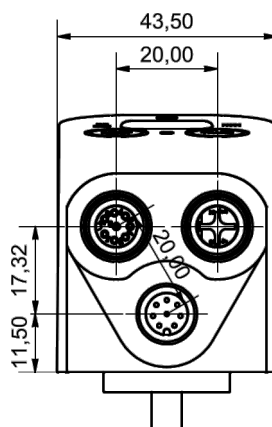


Medidas básicas laterales

En la vista lateral muestra la superficie biselada del dispositivo SmartCheck; además aquí puede verse cuánto sobresalen las conexiones y cómo se dimensiona la superficie del sensor.

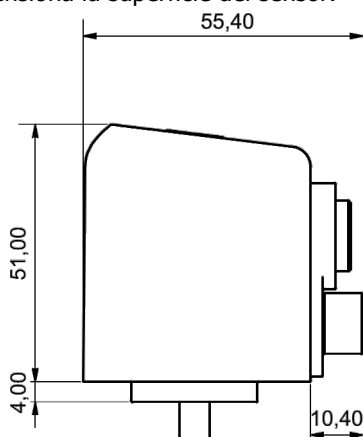

Medidas básicas de la sección transversal

En la sección transversal se ofrece una vista de la abertura de montaje del dispositivo SmartCheck y se muestran las medidas del tornillo de fijación, así como la superficie del sensor.

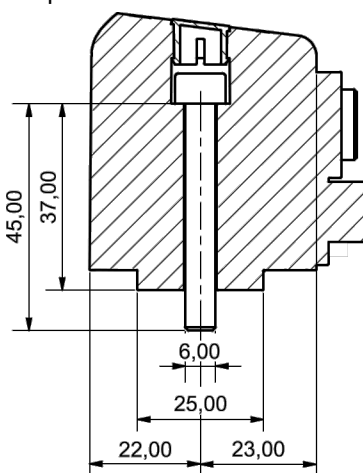


3.3 Montaje del dispositivo directamente en el componente

Si desea atornillar el dispositivo SmartCheck directamente en una máquina o componente, debe cumplir los siguientes requisitos para el montaje:

- El grosor de la pared del componente debe ser de 9 mm como mínimo.
- La superficie de montaje no debe estar encorvada ni ser desigual.
- La superficie debe tener un valor medio de aspereza de $R_a=3,2 \mu\text{m}$.

Proceda de la siguiente forma:

1. Prepare una superficie de montaje gruesa, plana y lisa con un diámetro de al menos 25 mm.
2. Haga un orificio roscado M6 en vertical a la superficie de montaje de al menos 9 mm de profundidad en el centro de la superficie.

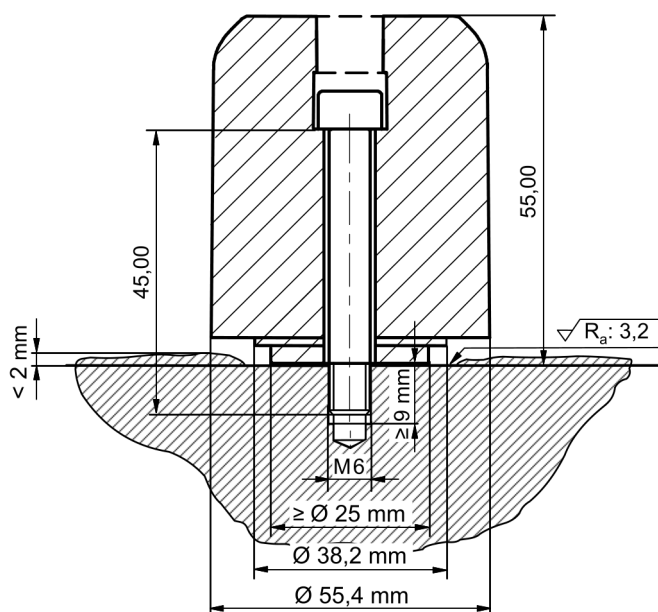

Dibujo detallado sobre el montaje en un componente

3. Limpie la superficie de montaje.
4. Aplique una película fina de lubricante sobre la superficie limpia.
Al aplicar lubricante se mejora la transmisión de las vibraciones.
5. Coloque el tornillo de fijación hexagonal M6x45 suministrado en la abertura de montaje de SmartCheck.



- Para evitar que el tornillo caiga durante el montaje, puede protegerlo con una junta tórica, también incluida en el volumen de suministro. Asegúrese de que, durante el montaje, la junta tórica no se desprenda entre la superficie de montaje y la superficie del sensor, dado que esto reduciría la transmisión de vibraciones y alteraría el resultado de la medición.
- Para una instalación duradera, puede utilizar opcionalmente un dispositivo de retención de tornillo (p. ej., fijador de roscas Loctite).

6. Ajuste la superficie del sensor del dispositivo SmartCheck a la superficie de montaje y apriete manualmente el tornillo de fijación con una llave acodada. Asegúrese de que SmartCheck queda plano sobre la superficie para que se garantice una buena transmisión de vibraciones.
7. Utilice una llave de ajuste dinamométrica para apretar la conexión con un par de 5 a 10 Nm y asegurarla.



Para evitar daños, seleccione el tornillo de fijación y el par de apriete en función de las características del material del lugar de montaje así como del tornillo.

8. Compruebe que Schaeffler SmartCheck está bien fijado.
9. Cierre la abertura de montaje ¹⁴ del dispositivo insertando el tapón con el logotipo hasta que encaje.
Ahora podrá instalar y conectar ¹⁵ Schaeffler SmartCheck.

3.4 Montaje del dispositivo en placa para montaje de sensor


Si no puede atornillar el dispositivo SmartCheck directamente en una máquina o componente, puede pegar una placa para montaje de sensor M6 a la superficie de montaje y atornillar el dispositivo a la placa. La placa para montaje de sensor M6 puede adquirirse como accesorio opcional en Schaeffler Monitoring Services GmbH. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (consulte el apartado de soporte técnico).

Para el montaje con placas de sensor se deben cumplir los siguientes requisitos:

- La superficie de montaje no debe estar encorvada ni ser desigual.
- SmartCheck debe fijarse en posición vertical a la superficie de montaje.
- La superficie debe tener un valor medio de aspereza de $R_a=3,2 \mu\text{m}$.

Proceda de la siguiente forma:

1. Prepare una superficie de montaje gruesa, plana y lisa con un diámetro de al menos 25 mm.

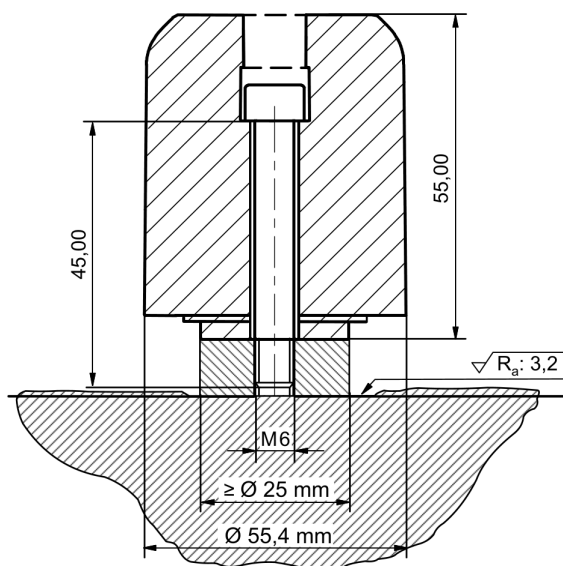

Dibujo detallado sobre el montaje en una placa para montaje de sensor

2. Limpie la superficie de montaje.
3. Aplique un adhesivo adecuado para medir la vibración sobre la superficie (p. ej., Loctite 330).





Seleccione un adhesivo adecuado para el lugar de montaje y para las condiciones ambientales.

4. Coloque la placa para montaje de sensor sobre el adhesivo y presione con firmeza. Espere hasta que el adhesivo se seque por completo.
5. Limpie la superficie de la placa para montaje de sensor.
6. Aplique una película fina de lubricante sobre la superficie limpia. Al aplicar lubricante se mejora la transmisión de las vibraciones.
7. Coloque el tornillo de fijación hexagonal M6x45 suministrado en la abertura de montaje de SmartCheck.




- Para evitar que el tornillo caiga durante el montaje, puede protegerlo con una junta tórica, también incluida en el volumen de suministro. Asegúrese de que, durante el montaje, la junta tórica no se desprenda entre la superficie de montaje y la superficie del sensor, dado que esto reduciría la transmisión de vibraciones y alteraría el resultado de la medición.
- Para una instalación duradera, puede utilizar opcionalmente un dispositivo de retención de tornillo (p. ej., fijador de roscas Loctite).

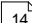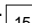-
8. Ajuste la superficie del sensor del dispositivo SmartCheck a la superficie de montaje y apriete manualmente el tornillo de fijación con una llave acodada. Asegúrese de que SmartCheck queda plano sobre la superficie para que se garantice una buena transmisión de vibraciones.
 9. Utilice una llave de ajuste dinamométrica para apretar la conexión con un par de 5 a 10 Nm y asegurarla.
 10. Compruebe que Schaeffler SmartCheck está bien fijado.
 11. Cierre la abertura de montaje  del dispositivo insertando el tapón con el logotipo hasta que encaje.
- Ahora podrá instalar y conectar  Schaeffler SmartCheck.

3.5 Cierre de la abertura de montaje

Cierre la abertura de montaje del dispositivo insertando el tapón con el logotipo hasta que encaje.

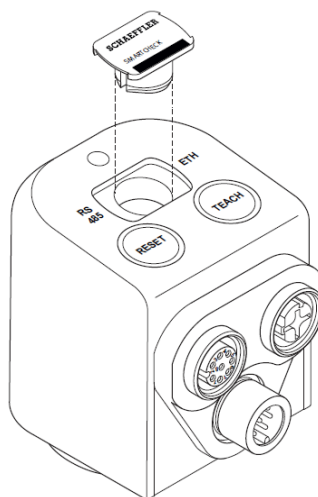

Abertura de montaje con tapón



El tapón puede retirarse de nuevo colocando un destornillador plano por debajo de los laterales biselados del logotipo y haciendo palanca con cuidado.

4 Instalación

Mediante las conexiones del dispositivo Schaeffler SmartCheck puede:

- Instalar entradas y salidas ¹⁸ y distintas configuraciones de conexiones.
- Instalar una conexión ordenador/Ethernet ¹⁸.
- Conectar la fuente de alimentación ¹⁹.

Para la instalación y puesta en marcha del dispositivo SmartCheck, necesita los siguientes cables de conexión que no se incluyen en el volumen de suministro estándar:

- Cable para entradas/salidas
- Cable para conexión Ethernet (Ethernet/PoE)
- Cable para fuente de alimentación




- El dispositivo Schaeffler SmartCheck solo debe prepararse para su uso por parte de personal cualificado conforme a las disposiciones y normativas correspondientes.
- Asegúrese de que el dispositivo SmartCheck no recibe alimentación durante su utilización.

Aspectos generales

Al instalar las conexiones de cables, tenga en cuenta las indicaciones siguientes:

- Asegúrese de que las conexiones de los conectores no presentan impurezas. La suciedad o humedad en los conectores pueden influir en la calidad de la señal.
- En la fijación, asegúrese de que ninguna carga de tracción mecánica influye en el cable. En caso necesario, efectúe una descarga de tracción.
- Tenga en cuenta los radios de curvatura mínima permitidos del cable. Puede consultarlos en la hoja de datos del fabricante. Para cables del volumen de accesorios estándar de Schaeffler Monitoring Services GmbH, se recomienda un radio de curvatura mínima de 60 mm.
- Coloque el cable de manera que quede fijo y no pueda golpearse.
- No coloque el cable de señal en paralelo a las líneas de conducción eléctrica.

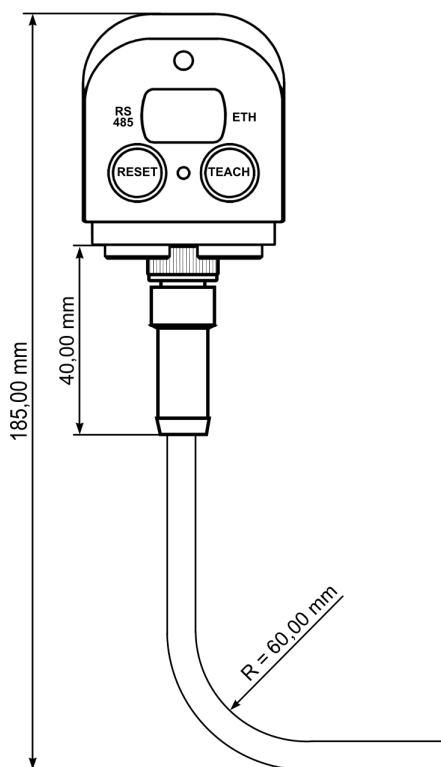

Ejemplo con cable para fuente de alimentación del accesorio original



4.1 Vista general de conexiones

En el siguiente gráfico encontrará:

- Un plano de conexiones detallado con las indicaciones de todas las posibilidades de conexión del dispositivo SmartCheck, es decir, las entradas y salidas ^[20], la comunicación por Ethernet ^[27], así como la fuente de alimentación ^[28]
- Una vista general de la posición de los conectores macho y hembra del dispositivo
- Una vista general de la configuración de patillas de los conectores macho y hembra




Utilice un cable estándar para conectar los sensores externos, las señales del control y la fuente de alimentación a SmartCheck. Puede solicitar estos cables a Schaeffler Monitoring Services GmbH o a su proveedor.

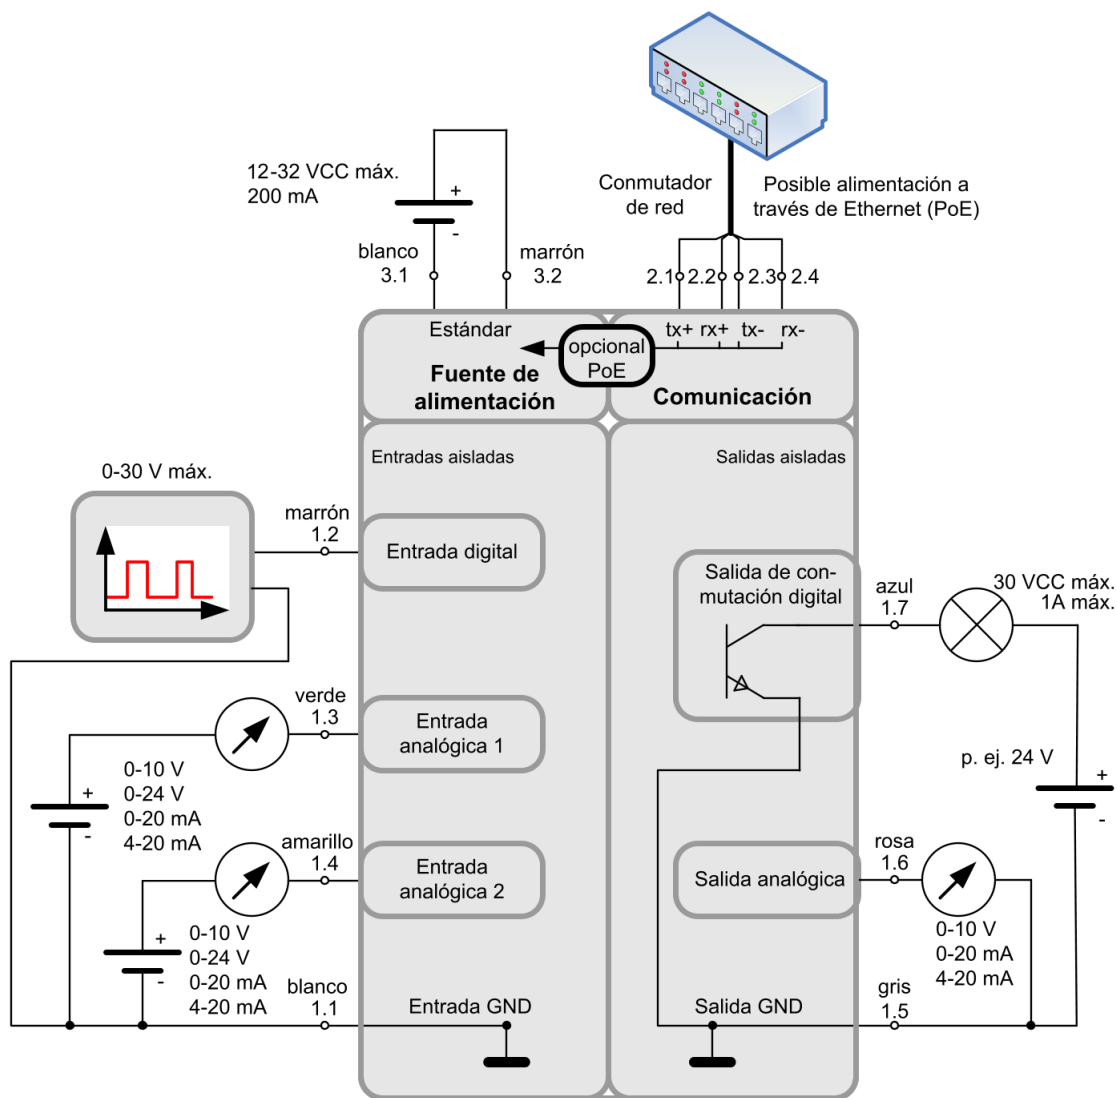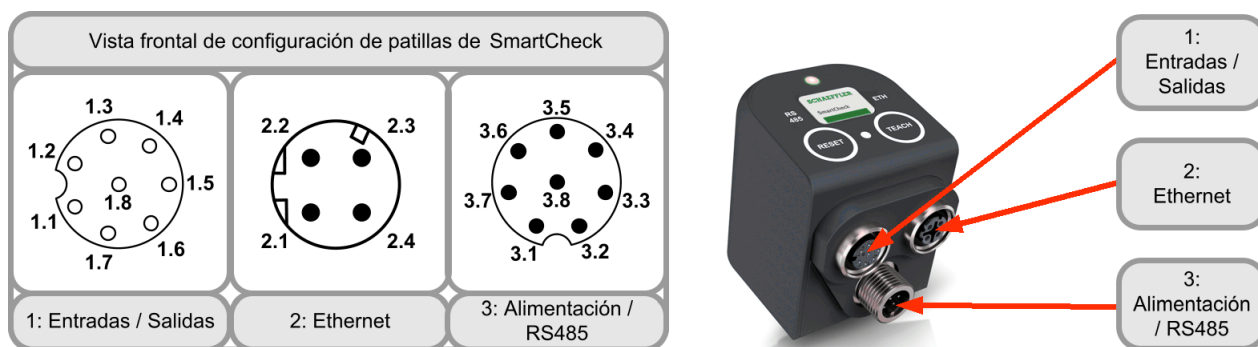

- Las numeraciones de las conexiones se corresponden con las de las indicaciones detalladas para cada conexión. Puede encontrar información adicional al respecto en el apartado Detalles de conexiones [17](#).
- Las indicaciones de los colores relacionados con la asignación de cables se refieren a los cables del accesorio opcional [8](#) del dispositivo Schaeffler SmartCheck.

4.2 Detalles de conexiones

Mediante las tres conexiones M12 del dispositivo SmartCheck se conectan las entradas y salidas [18](#), la conexión ordenador/Ethernet [18](#) así como la fuente de alimentación [19](#):

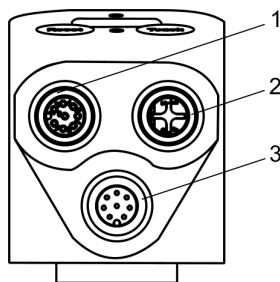

- **Conexión 1:** conector de entrada/salida
- **Conexión 2:** conector Ethernet
- **Conexión 3:** conector de fuente de alimentación

Puede encontrar información detallada sobre la asignación de los cables necesarios en los siguientes apartados.



Cubra todas las conexiones M12 que no se utilicen con los tapones de cierre proporcionados. Solo así se puede garantizar que se conserve la categoría de protección.

Conexión 1: conector de entrada/salida

Las entradas y salidas del dispositivo SmartCheck pueden conectarse mediante el conector de la parte superior izquierda.

Las patillas se definen de la siguiente forma:

Configuración de patillas	Núm.	Señal	Color*
<p>Vista frontal del dispositivo</p>	1,1	Entradas GND	blanco
	1,2	Entrada digital	marrón
	1,3	Entrada analógica 1	verde
	1,4	Entrada analógica 2	amarillo
	1,5	Salidas GND	gris
	1,6	Salida analógica	rosa
	1,7	Salida digital	azul
	1,8	no conectado	rojo

* Las indicaciones de color son válidas para cables estándar de los accesorios opcionales del dispositivo Schaeffler SmartCheck.

Conexión 2: conector Ethernet

El conector Ethernet, mediante el que puede conectar el dispositivo SmartCheck al equipo y a Internet/intranet, se encuentra en la parte superior derecha.

Las patillas se definen de la siguiente forma:

Configuración de patillas	Núm.	Señal	Color*
	2,1	Datos de transmisión TD+	blanco/naranja
	2,2	Datos de recepción RD+	blanco/verde

Configuración de patillas	Núm.	Señal	Color*
Vista frontal del dispositivo	2,3	Datos de transmisión TD-	naranja
	2,4	Datos de recepción RD-	verde

* Las indicaciones de color son válidas para cables estándar de los accesorios opcionales del dispositivo Schaeffler SmartCheck.

Conexión 3: conector de fuente de alimentación

El conector de alimentación del dispositivo SmartCheck, incluida la fuente de alimentación del reloj en tiempo real (RTC), se encuentra en la parte inferior. Esta conexión puede utilizarse también para RS485, por ejemplo, para conectar Schaeffler SmartCheck al control de máquina o a otros dispositivos SmartCheck.



Por el momento, no es compatible la comunicación mediante RS485.

Las patillas se definen de la siguiente forma:

Configuración de patillas	Núm.	Señal	Color*
<p>Vista frontal del dispositivo</p>	3,1	Tensión de alimentación masa	blanco
	3,2	Tensión de alimentación positivo	marrón
	3,3	RS 485+	verde
	3,4	RS 485-	amarillo
	3,5	Tensión de alimentación RTC positivo	gris
	3,6	Tensión de alimentación RTC masa	rosa
	3,7	no conectado	azul
	3,8	no conectado	rojo

* Las indicaciones de color son válidas para cables estándar de los accesorios opcionales del dispositivo Schaeffler SmartCheck.

Fuente de alimentación RTC

De forma predeterminada, el reloj interno del dispositivo SmartCheck, Real Time Clock (RTC), recibe alimentación a través del dispositivo. Como consecuencia, el reloj no tiene corriente y el tiempo se detiene en cuanto se desconecta el dispositivo. Esta circunstancia puede evitarse si se suministra tensión adicional a través de las patillas 5 y 6 del conector de la fuente de alimentación al reloj interno (RTC), por ejemplo, al conectar una batería (mín. 3 V) o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) (véase el gráfico del capítulo Conexión de varios dispositivos [30](#)).


Esta alimentación adicional no es necesaria si la hora se actualiza mediante un servidor NTP. Para ello, debe activar en el software Schaeffler SmartWeb la opción "Utilizar el servidor NTP para sincronizar la hora del sistema".

4.3 Conexión de entradas/salidas

Puede utilizar el dispositivo SmartCheck con dos entradas analógicas, una entrada digital, una salida analógica y una salida digital. Para ello, debe establecer una conexión de cables y conectar los dispositivos externos mediante la asignación de cables [18](#) predefinida.

Proceda de la siguiente forma:

1. Prepare el cable de conexión para las entradas y salidas.
2. Tome el cable de entrada/salida.
3. Introduzca el conector macho a la conexión para entradas/salidas del dispositivo (arriba a la izquierda).

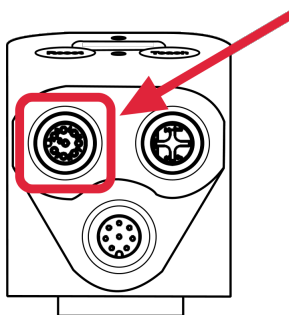


4. Tienda el cable para conectar un sensor externo o un control. Tenga en cuenta las indicaciones generales [15](#) para el tendido de cables.
5. Conecte el cable.

Todas las posibilidades de conexión del dispositivo SmartCheck se representan en la vista general de conexiones [16](#).

En los siguientes apartados encontrará un ejemplo detallado de aplicación para la conexión de las entradas y salidas, y su configuración en el software Schaeffler SmartWeb. También puede encontrar información adicional en la documentación del usuario de Schaeffler SmartWeb.

4.3.1 Configuración de conexiones: señal de frecuencia de giro digital

Así se conecta un sensor de frecuencia de giro a la entrada digital de Schaeffler SmartCheck:

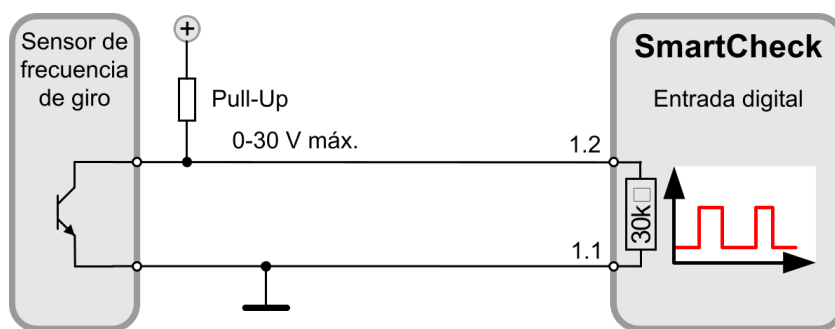

- El sensor de frecuencia de giro debe contar con una resistencia (de conexión).
- Al seleccionar la resistencia adicional, tenga en cuenta la impedancia del paso de su entrada digital. Tenga en cuenta la corriente de conexión máxima de la salida de conmutación digital del dispositivo Schaeffler SmartCheck (1 A / 30 V) y la potencia de la resistencia adicional.
- Si el sensor de frecuencia de giro que ha utilizado solo está conectado a masa (colector abierto), el cable de alimentación debe contar con resistencia (de conexión).

Además, debe configurar la entrada digital mediante el software Schaeffler SmartWeb integrado. Para ello, en el software SmartWeb, acceda a **Configuración > Configuraciones de entrada > Entrada digital**. Por ejemplo, puede configurarla mediante el botón **Edición** como se indica a continuación:

Editar configuración de entrada

Nombre :

Entrada digital (frecuencia de giro)

Grupo de unidades :

Frecuencia/frecuencia...

Unidad de sensor/señal :

RPM

Frecuencia de muestreo :

1.280,0 Hz

☐

Invertido

Pulso por revolución :

1

Umbral de la señal [V] :

12,0

Histéresis [V] :

4,0

15

10

5

0

0

2

4

6

8

10

Umbral de la señal [V]

Histéresis [V]

Señal de entrada

Señal de salida

OK

Cancelar

Puede encontrar información detallada sobre los posibles ajustes en la documentación del usuario de Schaeffler SmartWeb.



Si utiliza una entrada digital, solo genera un impulso por revolución y se configura para la medición de la frecuencia de giro, debe procurarse que los impulsos tengan una duración mínima de 300 µs.

Ejemplo:

Utilice un sensor óptico para medir la frecuencia de giro de la máquina. Para generar los pulsos, pegue una tira reflectante en el eje. Esta tira reflectante debe contar con la longitud suficiente para que los impulsos se generen con una duración mínima de 300 µs. Si la máquina funciona a **3000 RPM = 50 Hz** como máximo, puede calcular, tal y como se indica a continuación, el porcentaje de la circunferencia del eje que debe cubrirse con la tira reflectante:

$$300 \mu s * 50 \text{ Hz} * 100 \% \text{ (de la circunferencia del eje)} = 1,5 \%$$

Por tanto, la tira reflectante debe cubrir un 1,5 % de la circunferencia del eje para mantener una duración mínima de impulsos de 300 µs. En un eje con una circunferencia de 1 m (diámetro de 32 cm aprox.), el cálculo sería el siguiente:

$$1 \text{ m} * 1,5 \% = 1,5 \text{ cm}$$


La tira reflectante de un eje con una circunferencia de 1 m y una frecuencia de giro máxima de 3000 RPM deberá tener al menos 1,5 cm de largo.

4.3.2 Configuración de conexiones: señal de frecuencia de giro analógica

Puede conectar a la entrada analógica del dispositivo SmartCheck una señal de frecuencia de giro de un control del motor o de un controlador lógico programable (PLC). En los siguientes apartados encontrará información detallada sobre ambas variantes.

Señal de frecuencia de giro analógica del control del motor

Así conecta un control del motor a la entrada analógica de Schaeffler SmartCheck; en el ejemplo, el control del motor con 0-10 V emite una señal de frecuencia de giro de 0-3000 RPM:

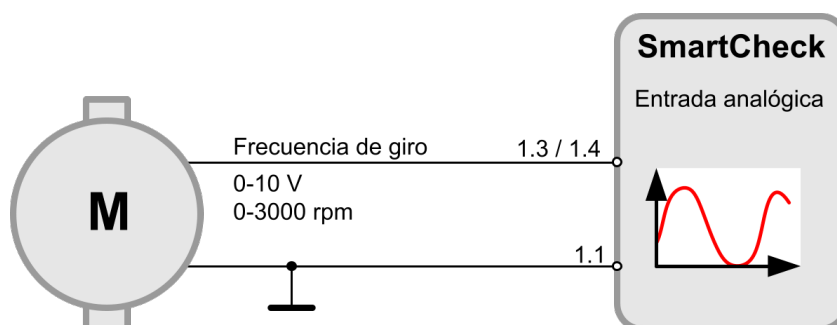

Además, debe configurar la entrada analógica mediante el software Schaeffler SmartWeb integrado. Para ello, en el software SmartWeb acceda a **Configuración > Configuraciones de entrada > Entrada analógica 1**. Por ejemplo, puede configurarla mediante el botón **Edición** como se indica a continuación:

La interfaz de configuración se titula 'Editar configuración de entrada'. Incluye los siguientes campos y opciones:


- Nombre :** Entrada analógica (Frecuencia de giro)
- Grupo de unidades :** Frecuencia/frecuencia...
- Unidad de sensor/señal :** RPM
- Frecuencia de muestreo :** 1.280,0 Hz
- Tipo de entrada :** De 0 a 10 V
- Máx. :** 3.000,0
- Escala :** 300,0
- Mín. :** 0,0

A la derecha de estos campos hay un gráfico de una línea azul que representa la escala de conversión de voltaje a RPM. El eje horizontal está etiquetado como 'V' y va de 0 a 10. El eje vertical está etiquetado como 'RPM' y va de 0 a 4E3. La línea azul comienza en el origen (0,0) y termina en el punto (10, 3000). En la parte inferior del formulario hay dos botones: 'OK' y 'Cancelar'.

Puede encontrar información detallada sobre los posibles ajustes en la documentación del usuario de Schaeffler SmartWeb.

Señal de frecuencia de giro analógica desde controlador lógico programable (PLC)

Así conecta un PLC, como un control de máquina, a la entrada analógica de Schaeffler SmartCheck; en el ejemplo, el PLC con 4-20 mA emite una señal de frecuencia de giro analógica de 0-3000 RPM:

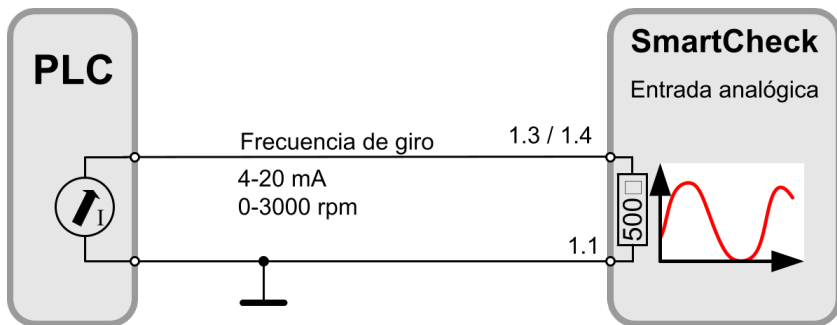

La entrada analógica del dispositivo SmartCheck tiene una resistencia de 500 ohmios si se utiliza como entrada de corriente.

Además, debe configurar la entrada analógica mediante la aplicación web SmartWeb integrada. Para ello, en el software SmartWeb acceda a **Configuración > Configuraciones de entrada > Entrada analógica 1**. Por ejemplo, puede configurarla mediante el botón **Edición** como se indica a continuación:

Editar configuración de entrada

Nombre :
Entrada analógica (Frecuencia de giro)

Grupo de unidades : Frecuencia/frecuencia... Unidad de sensor/señal : RPM

Frecuencia de muestreo :
1.280,0 Hz

Tipo de entrada :
De 4 a 20 mA

Máx. : 3.000,0 RPM

Escala : 187,5

Mín. : 0,0

Gráfico de la señal de frecuencia de giro (RPM vs mA):


mA	RPM
4	0
20	3000

OK Cancelar

Puede encontrar información detallada sobre los posibles ajustes en la documentación del usuario de Schaeffler SmartWeb.

4.3.3 Configuración de conexiones: señal de salida analógica

Así se conecta un PLC, como un control de máquina, en la salida analógica de Schaeffler SmartCheck. En el ejemplo, el dispositivo SmartCheck transmite una señal de salida analógica con 4-20 mA a un PLC.

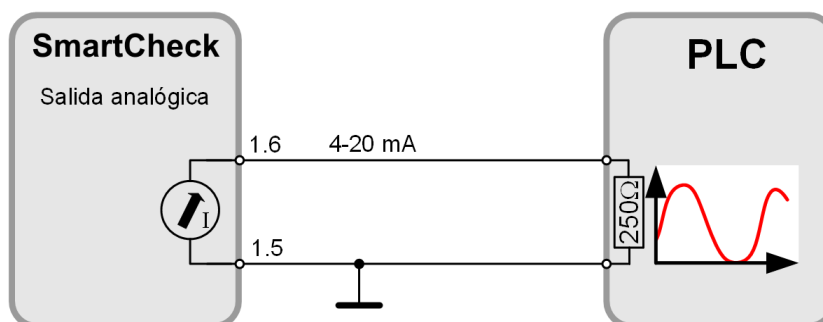

- Tenga en cuenta que la entrada del PLC está conectada a una resistencia de 250 ohmios como máximo.
- La salida analógica se desactiva si se sobrecarga con una corriente demasiado alta. Para activar la salida analógica, reinicie el dispositivo SmartCheck o interrumpa brevemente la fuente de alimentación del dispositivo SmartCheck.

Además, la salida analógica se debe configurar mediante el software Schaeffler SmartWeb integrado. Para ello, en el software SmartWeb, acceda a **Configuración > Configuraciones de salida > Salida analógica**. Por ejemplo, puede configurarla mediante el botón **Edición** como se indica a continuación:

Agregar configuración de salida

Nombre :
Estado de alarma del dispositivo

Canal de salida :
Salida analógica

Configuración de valor característico :
Estado de alarma de los dispositivos

Tipo de salida :
☒ Salida de alarma
☐ Salida de valor característico

Salida de corriente/tensión :
Corriente [4-20 mA]

Límite de alarma :
Pre-alarma y alarma principal

Alarma	Salida
Sin alarma	4 mA
Pre-alarma	12 mA
Alarma principal	20 mA

OK Cancelar


Puede encontrar información detallada sobre los posibles ajustes en la documentación del usuario de Schaeffler SmartWeb.

4.3.4 Configuración de conexiones: señal de salida digital

Mediante la salida digital de Schaeffler SmartCheck puede transmitir una señal de salida digital a un relé o un PLC. En los siguientes apartados encontrará información detallada sobre ambas variantes.

Señal de salida digital a relé

Para esta opción se prepara en el dispositivo SmartCheck una salida de colector abierto digital que puede cambiar el relé a positivo. En el ejemplo, verá cómo un relé con 24 V cambia a colector abierto:

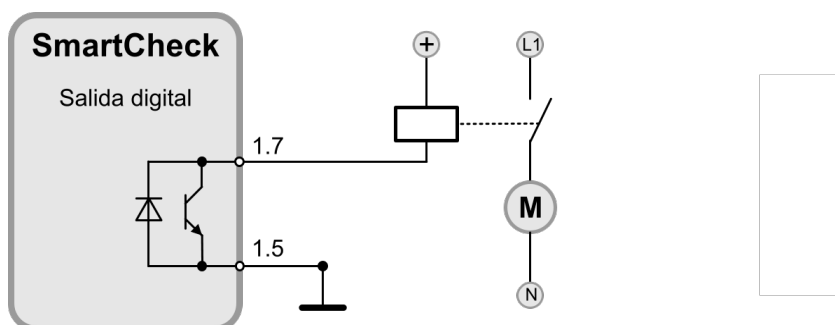

Además, debe crear una salida digital mediante el software Schaeffler SmartWeb integrado. Para ello, en el software SmartWeb, acceda a **Configuración > Configuraciones de salida**. Aquí, con el botón **Agregar** + puede agregar una salida digital y configurarla como se indica a continuación:

Agregar configuración de salida

Nombre :
Estado de alarma del dispositivo

Canal de salida :
● Salida digital

Configuración de valor característico :
Estado de alarma de los dispositivos

Tipo de salida :
☒ Salida de alarma
☐ Salida de valor característico

☐ Invertido

Límite de alarma :
Alarma principal


Alarma	Salida
Sin alarma	desact. (abrir / tirar)
Pre-alarma	desact. (abrir / tirar)
Alarma principal	act. (cerrado / masa)

OK Cancelar

Puede encontrar información detallada sobre los posibles ajustes en la documentación del usuario de Schaeffler SmartWeb.

Señal de salida digital a PLC

Con esta opción, el dispositivo SmartCheck transmite una señal de salida digital a un PLC.

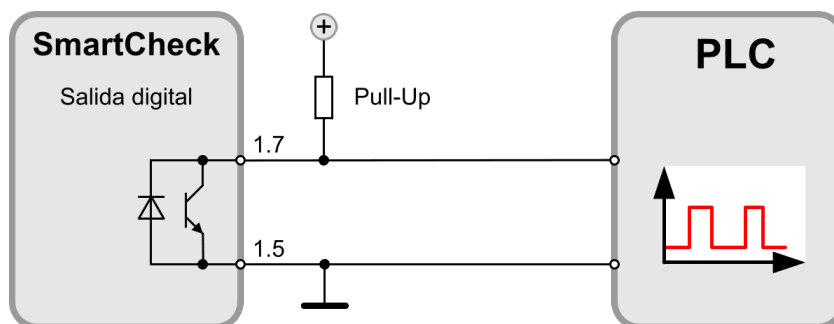

El cable debe estar conectado a una resistencia de conexión adecuada.

Además, debe crear una salida digital mediante la aplicación web SmartWeb integrada. Para ello, en el software SmartWeb, acceda a **Configuración > Configuraciones de salida**. Aquí, con el botón **Agregar** + puede agregar una salida digital y configurarla como se indica a continuación:

Agregar configuración de salida

Nombre :
Estado de alarma del dispositivo

Canal de salida :
● Salida digital

Configuración de valor característico :
Estado de alarma de los dispositivos

Tipo de salida :
☒ Salida de alarma
☐ Salida de valor característico

☐ Invertido

Límite de alarma :
Alarma principal

Alarma	Salida
Sin alarma	desact. (abrir / tirar)
Pre-alarma	desact. (abrir / tirar)
Alarma principal	act. (cerrado / masa)

OK Cancelar

Puede encontrar información detallada sobre los posibles ajustes en la documentación del usuario de Schaeffler SmartWeb.

4.4 Conectar ordenador/Ethernet

Para examinar los datos de medición del dispositivo SmartCheck, descargar datos o administrar los ajustes de SmartCheck, debe conectar el dispositivo con el ordenador a través de Ethernet. A continuación, puede abrir y administrar el dispositivo SmartCheck mediante el software SmartWeb propio del dispositivo en un explorador.




Para la conexión al equipo se aplican los siguientes requisitos básicos:

- En la red, el protocolo de comunicación UDP de los puertos utilizados 19000 y 19001 debe estar activado en el cortafuegos correspondiente (solo válido para la activación mediante el software SmartUtility).
- Si al dispositivo SmartCheck no se le ha asignado ninguna dirección mediante DHCP, tendrá de forma predeterminada la dirección IP 192.168.1.100. En este caso, la dirección IP del equipo debe estar en el rango 192.168.1.x.

Si tiene problemas con los ajustes de red, póngase en contacto con su administrador de sistemas.

Para establecer la conexión, proceda de la siguiente forma:

1. Prepare el cable de conexión para la conexión Ethernet.
2. Tome el cable Ethernet.
3. Introduzca el conector macho en la conexión Ethernet (arriba a la derecha).

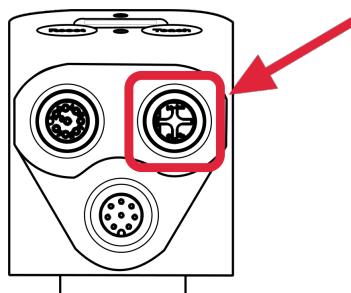

4. Ahora puede establecer una conexión rápida, por ejemplo, con un ordenador portátil. Tenga en cuenta las indicaciones generales [15](#) para el tendido de cables.
5. Conecte el cable a la infraestructura Ethernet o directamente al ordenador.

Todas las posibilidades de conexión del dispositivo SmartCheck se representan en la vista general de conexiones [16](#).

4.5 Conexión de fuente de alimentación



En cuanto conecte el dispositivo SmartCheck a la tensión de alimentación, estará listo para la medición. Para garantizar desde el principio una supervisión óptima de vibraciones, se recomienda iniciar el dispositivo SmartCheck solo si:

- todas las conexiones están conectadas correctamente; y
- la máquina que se va a supervisar se encuentra en estado normal de funcionamiento.

Puede asegurar la fuente de alimentación del dispositivo SmartCheck mediante el conector de alimentación (Power) o el conector Ethernet (alimentación a través de Ethernet, PoE). En los siguientes apartados encontrará información detallada al respecto.

PELIGRO




¡Daños en el dispositivo SmartCheck debido a una fuente de alimentación inapropiada!

- Solo deben utilizarse fuentes de alimentación que cumplan las especificaciones de los Datos técnicos [74](#) y las disposiciones legales válidas pertinentes para el componente correspondiente.
- Asegúrese siempre de que la polaridad de la conexión es la correcta. Una polaridad incorrecta podría dañar el dispositivo.
- Compruebe que el montaje de las líneas de conexión se realice sin alimentación.

Alimentación a través del conector de alimentación (Power)

1. Prepare el cable de conexión para la fuente de alimentación.
2. Tome el cable para la fuente de alimentación.
3. Conecte el conector a la conexión inferior para la fuente de alimentación (abajo).

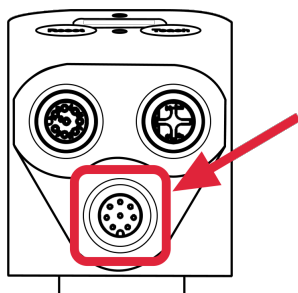

4. Tienda el cable hasta la unidad de alimentación. Tenga en cuenta las indicaciones generales [154](#) para el tendido de cables.
5. Conecte el cable a la unidad de alimentación. Puede consultar los valores de conexión en Datos técnicos [74](#).

Puede encontrar información detallada sobre la asignación del cable en Detalles de conexión [174](#).


Todas las posibilidades de conexión del dispositivo SmartCheck se representan en la vista general de conexiones [164](#).

Alimentación a través de conector Ethernet (PoE)

También puede suministrar tensión de alimentación a Schaeffler SmartCheck a través de la conexión Ethernet (alimentación a través de Ethernet, PoE). Para ello, es necesario que el dispositivo SmartCheck esté conectado a un conmutador de red, compatible con los dispositivos conectados conforme al estándar IEEE 802.3af tipo A "PoE" y que admita alimentación fantasma. Esto significa que la alimentación debe realizarse a través de 4 líneas de señal.

Para ello, proceda de la siguiente forma:

1. Prepare el cable de conexión para la alimentación a través de Ethernet.
2. Tome el cable Ethernet.
3. Introduzca el conector macho en la conexión Ethernet (arriba a la derecha).

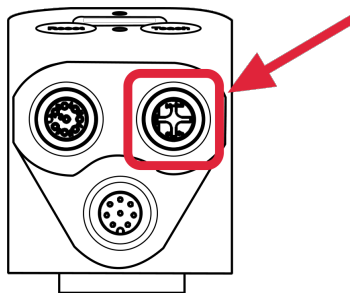

4. Tienda el cable hasta el conmutador de red. Para ello, tenga en cuenta las indicaciones generales [15](#) para el tendido de cables.
5. Conecte el cable al conmutador de red.

Puede encontrar información detallada sobre la asignación del cable en Detalles de conexión [17](#).

Todas las posibilidades de conexión del dispositivo SmartCheck se representan en la vista general de conexiones [16](#).



Si se desconecta la fuente de alimentación del conmutador de red, también se recomienda desconectar la conexión Ethernet del dispositivo SmartCheck.

4.6 Conexión de varios dispositivos


Si instala varios dispositivos SmartCheck, puede realizar la conexión de los dispositivos a la fuente de alimentación con el conector en T M12. De esta forma, reducirá considerablemente la longitud de cable necesaria. En las siguientes ilustraciones se ofrece una vista general del cableado para dos casos básicos de aplicación:

- Conexión de los dispositivos a la alimentación sin fuente de alimentación independiente del reloj interno (RTC)
- Conexión de los dispositivos a la alimentación con fuente de alimentación independiente del reloj interno (RTC)




- Recomendamos la utilización de conexiones en T, que pueden adquirirse en Schaeffler Monitoring Services GmbH.
- Adapte la fuente de alimentación en función del número de dispositivos conectados y los usuarios externos. Cada dispositivo SmartCheck admite a 24 V un máximo de 200 mA.
- No se debe suministrar alimentación a varios dispositivos SmartCheck mediante la fuente de alimentación convencional y a través de PoE al mismo tiempo.

Conexión de la fuente de alimentación para varios dispositivos SmartCheck

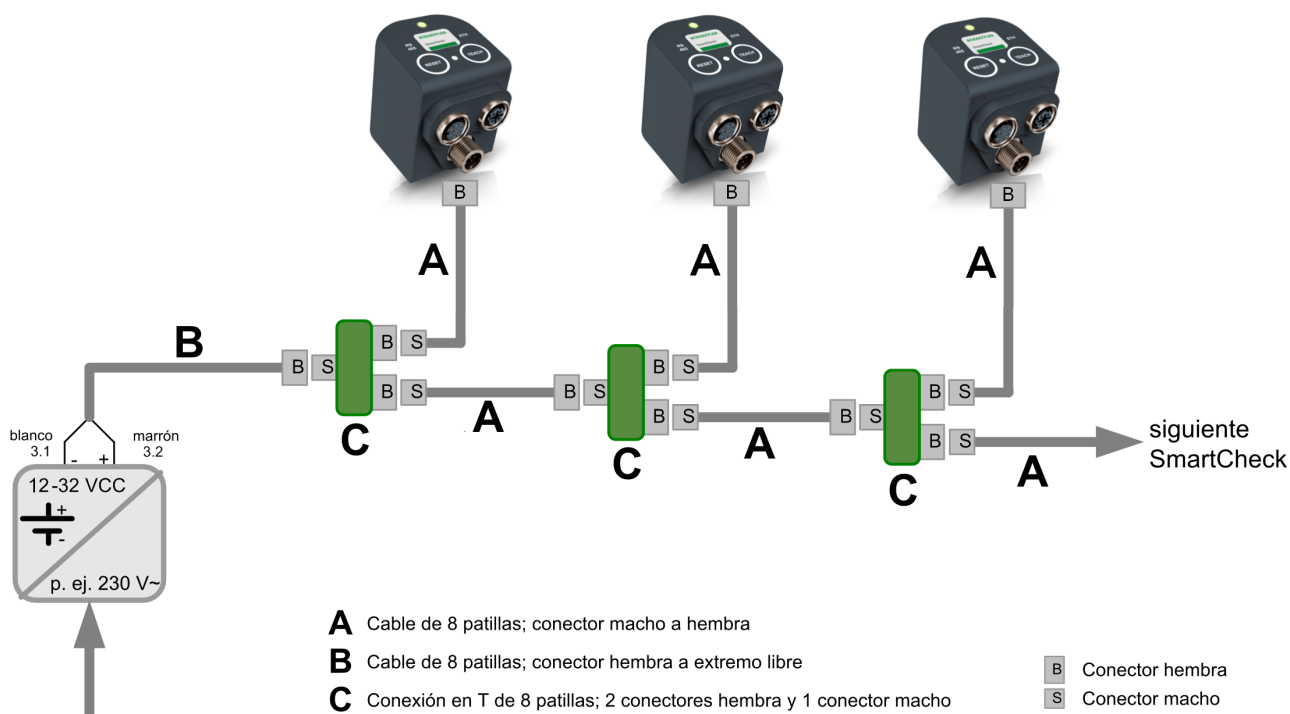

Conexión de la fuente de alimentación para SmartCheck y RTC

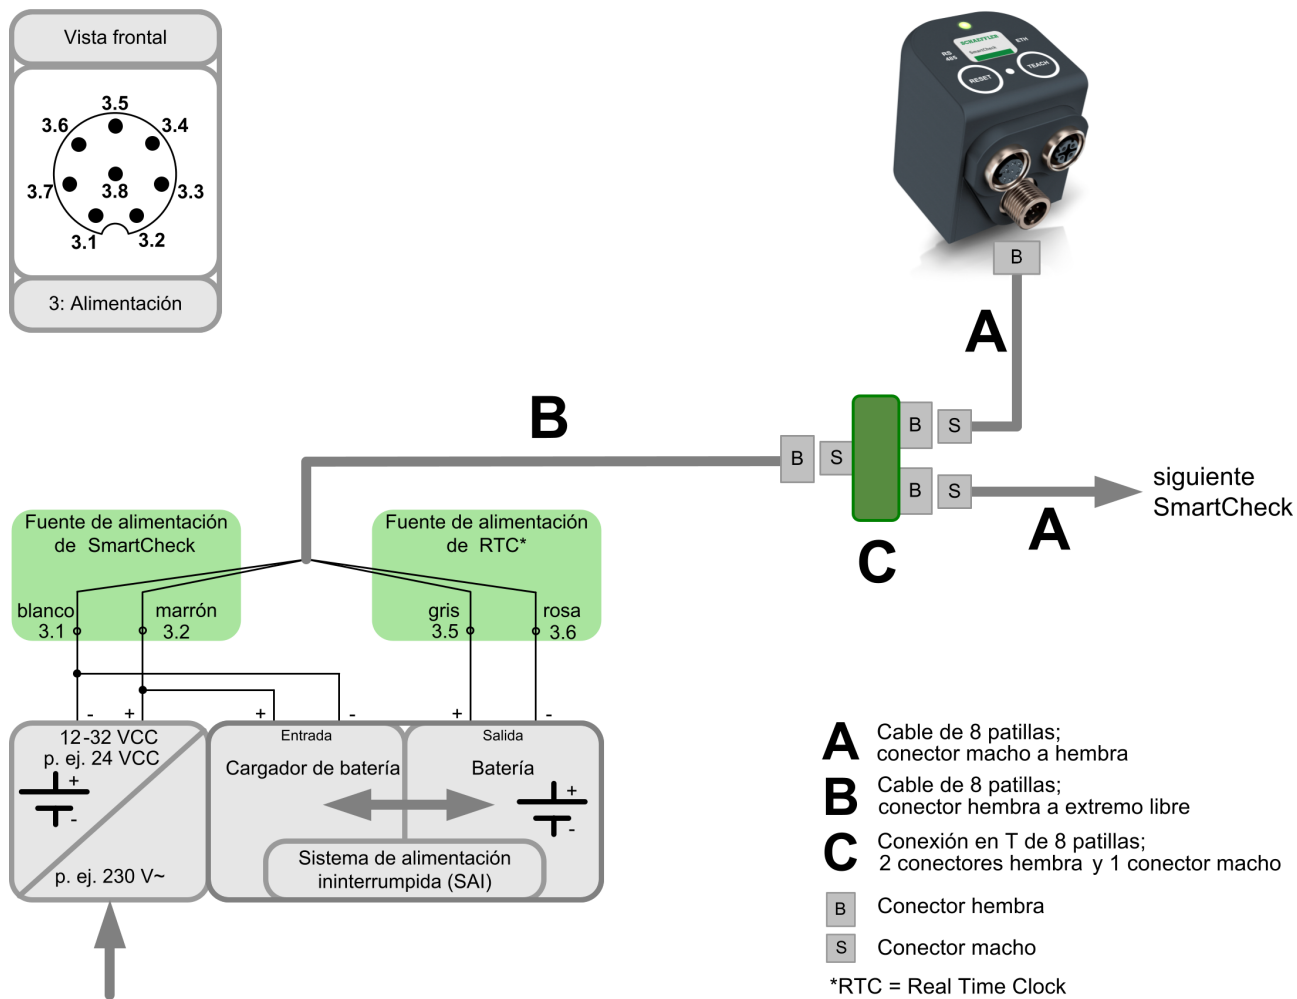

Para la fuente de alimentación del Real-Time-Clock (RTC), se permiten 3-24 V (tensión permanente).

5 Manejo y controles

Puede manejar el dispositivo SmartCheck mediante las teclas de la parte superior. Además, solo puede realizar los ajustes del dispositivo Schaeffler SmartCheck mediante la aplicación web integrada SmartWeb. Puede encontrar información detallada al respecto en la documentación del usuario de SmartWeb.



El bloqueo de teclas para evitar el funcionamiento accidental está activado de forma predeterminada (consulte Desactivación del bloqueo de teclas [\[34\]](#)). Además, en el software SmartWeb puede definir las acciones que están permitidas con estas teclas. Puede encontrar información adicional en la documentación del usuario de SmartWeb, en el apartado "Ajustes de teclas".

Manejo

Una vez montado el dispositivo SmartCheck y provisto de alimentación, se inicia el dispositivo SmartCheck. En cuanto el dispositivo esté listo para las mediciones, los sensores internos (sensor de vibraciones y sensor de temperatura) comenzarán a emitir señales. Con la tarea de medición básica, ya creada en la configuración por defecto de suministro, estas señales se convierten en los siguientes valores característicos:


- ISO 10816
- Banda ancha RMS - Aceleración
- Banda ancha RMS - Curva envolvente
- Pico-pico (Peak-to-Peak)
- Temperatura



Si la máquina que se va a supervisar no se encuentra en estado normal de funcionamiento, es posible que el dispositivo SmartCheck muestre una alarma tras el inicio.

Controles


Todos los controles del dispositivo SmartCheck se encuentran en la parte superior del dispositivo. Aquí encontrará dos teclas y cuatro indicadores LED en total, cuyas funciones se describen con detalle en los siguientes apartados.

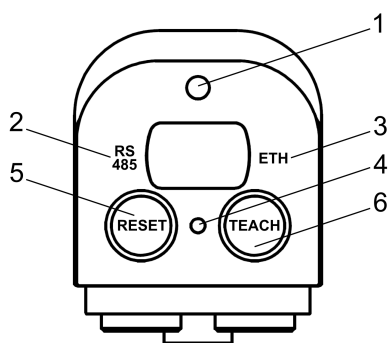

Posición	Denominación	Color de LED	Significado
1	LED de estado	verde, amarillo, rojo	Indicación de estado para la medición, alarmas, modo de aprendizaje y actualización de firmware
2	LED "RS485"	azul	Se ilumina durante la conexión con la red RS485 (no compatible actualmente)
3	LED "ETH"	azul	Se ilumina durante la conexión con la red Ethernet
4	LED de pulsación de tecla	verde	Se ilumina al pulsar la tecla (solo si el bloqueo de teclas está desactivado)
5	Tecla "Reset"	-	Restablecimiento de alarmas; reinicio del dispositivo; restablecimiento del dispositivo a los ajustes de fábrica (en combinación con la tecla Teach)
6	Tecla "Teach"	-	Inicio de modo de aprendizaje; restablecimiento de los ajustes de fábrica del dispositivo (en combinación con la tecla Reset)

LED de estado

El indicador LED de estado se encuentra sobre la cubierta del tornillo de fijación (posición 1):

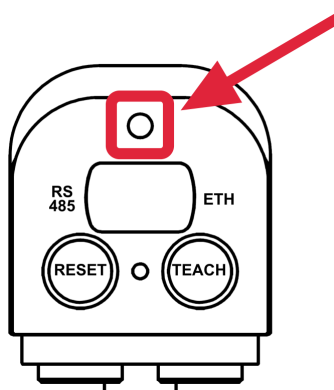

Este LED tiene un comportamiento distinto en función de si se acaba de encender el dispositivo SmartCheck o si ya estaba iniciado. En los siguientes apartados encontrará información detallada al respecto.

LED de estado directamente tras el encendido

Al encenderse, el indicador LED alterna entre rojo y amarillo. Durante esta fase, no desconecte el dispositivo de la alimentación. Una vez finalizado el proceso de inicio, el LED de estado mostrará el estado de alarma actual.

LED de estado tras el inicio

Tras el inicio, el LED de estado cambia el parpadeo de rojo a amarillo y, a continuación, a verde. A continuación, el LED se ilumina en función del estado de SmartCheck como se indica a continuación:

LED	Significado
verde	SmartCheck está preparado para la medición sin alarma.
amarillo	SmartCheck está preparado para la medición con pre-alarma.
rojo	SmartCheck está preparado para la medición con alarma principal.
intermitente (verde)	Al menos uno de los valores característicos sigue en modo de aprendizaje.
rojo y amarillo de forma alterna	Esto indica uno de los siguientes estados: <ul style="list-style-type: none"> • El dispositivo se encuentra en el sistema de mantenimiento (modo de mantenimiento). • Se está restableciendo el firmware. • Se está ejecutando una actualización de firmware. • Se está iniciando (o reiniciando) el dispositivo.



En el software SmartWeb, puede especificar que el LED de estado no muestre el estado de alarma. Este ajuste se conserva al restablecer el dispositivo. Solo se produce una excepción es cuando se restablecen los ajustes de fábrica del dispositivo: en este caso, el indicador del estado de alarma vuelve a activarse.

LED RS485

El LED **RS485** se encuentra a la izquierda de la cubierta del tornillo de fijación (posición 2):

Este LED se ilumina en azul cuando SmartCheck está conectado a la red RS485. Parpadea cuando se intercambian datos.



Por el momento, no es compatible la comunicación mediante RS485.


LED ETH


El LED **ETH** se encuentra a la derecha de la cubierta del tornillo de fijación (posición 3):

Este LED se ilumina en azul cuando el dispositivo SmartCheck está conectado a la red Ethernet. Parpadea cuando se intercambian datos.

LED entre teclas

Entre las teclas Reset y Teach (posición 4) se incluye también un LED que le avisa cuando pulsa una de estas teclas:

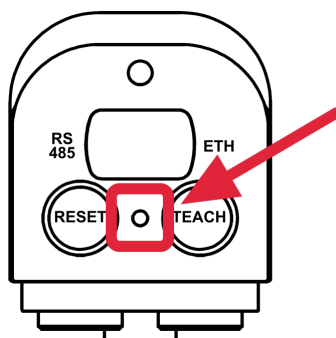


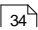Si el bloqueo de teclas  está desactivado, este LED se ilumina en verde al accionar una de las teclas capacitivas. Permanece encendido hasta que se deja de presionar la tecla.

En el siguiente capítulo encontrará la descripción de funciones de las teclas Reset y Teach.

5.1 Teclas Reset y Teach

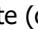

- Antes de pulsar una tecla del dispositivo, asegúrese de que el dispositivo se ha iniciado correctamente (consulte LED de estado directamente tras el encendido ).
- El bloqueo de teclas está activado de forma predeterminada en el dispositivo SmartCheck.
- En el software Schaeffler SmartWeb, también puede definir con la opción **Ajustes de dispositivo > Ajustes de teclas** las acciones que están permitidas con estas teclas. De esta manera, se evita que el dispositivo SmartCheck pueda utilizarse de manera accidental. Puede encontrar información adicional en el manual del software Schaeffler SmartWeb.

Desactivación del bloqueo de teclas

Si desea utilizar las teclas del dispositivo SmartCheck, primero debe desactivar el bloqueo de teclas. Para ello, pulse la tecla Reset y, a continuación, la tecla Teach antes de que transcurran 2 segundos. El LED situado entre las teclas (posición 4) parpadea a modo de confirmación.

Una vez transcurridos 2 minutos, el bloqueo de teclas volverá a activarse automáticamente. El LED situado entre las teclas dejará de funcionar de nuevo.

Tecla RESET

Las funciones de la tecla Reset dependen de la duración de la pulsación:

- Si mantiene pulsada la tecla Reset **durante más de 2 segundos**, se restablecerán las alarmas actuales.
- Si mantiene pulsada la tecla Reset **durante más de 10 segundos**, se reiniciará el dispositivo SmartCheck.

Tecla TEACH

Si mantiene pulsada la tecla Teach **durante más de 5 segundos**, se reiniciará el modo de aprendizaje en todas las tareas de medición que lo utilicen.

Puede obtener información adicional sobre el modo de aprendizaje en la documentación del usuario para la aplicación web SmartWeb.

Restablecer los ajustes de fábrica


PRECAUCIÓN



¡Los datos de medición y las configuraciones se borran de forma irrecuperable!

¡Si restablece los ajustes de fábrica del dispositivo Schaeffler SmartCheck, se perderán todos los datos de medición y configuraciones almacenados en el dispositivo!

Antes de restablecer el dispositivo, descargue los datos de medición con el software Schaeffler SmartUtility Light. Con la versión completa de Schaeffler SmartUtility puede descargar, además, la configuración del dispositivo SmartCheck.

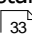Mediante las dos teclas puede restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo Schaeffler SmartCheck. Para ello, el dispositivo debe estar completamente iniciado y preparado para la medición (consulte LED de estado directamente tras el encendido) . A continuación, pulse las teclas Reset y Teach simultáneamente durante más de 10 segundos. Se restablecerá la configuración por defecto de suministro.

En caso necesario, puede ejecutar a continuación un nuevo firmware. Puede encontrar información adicional en la documentación del usuario de Schaeffler SmartUtility Light o Schaeffler SmartUtility.

6 Información complementaria

Primera exploración de señales en el explorador

Cuando se inicia el sistema de supervisión de vibraciones Schaeffler SmartCheck y este se encuentra en modo de medición, puede observar los datos de medición mediante el software Schaeffler SmartWeb en el equipo. De este modo, puede comprobar si se recibe una señal de vibración o temperatura válida, si las entradas están conectadas y configuradas correctamente y si el dispositivo SmartCheck funciona como es debido.



Para la conexión al equipo se aplican los siguientes requisitos básicos:


- El dispositivo SmartCheck debe estar en red o conectado directamente al equipo por cable Ethernet.
- Si al dispositivo SmartCheck no se le ha asignado ninguna dirección mediante DHCP, tendrá de forma predeterminada la dirección IP 192.168.1.100. En este caso, la dirección IP del equipo debe estar en el rango 192.168.1.x.

Puede encontrar información adicional en el manual para el software SmartWeb en el apartado **Inicio del software**. Si tiene problemas con los ajustes de red, póngase en contacto con su administrador de sistemas.

Proceda de la siguiente forma:

- Abra un navegador de internet e
- introduzca la dirección IP del dispositivo SmartCheck en la línea de direcciones.

Se abrirá la aplicación web Schaeffler SmartWeb.

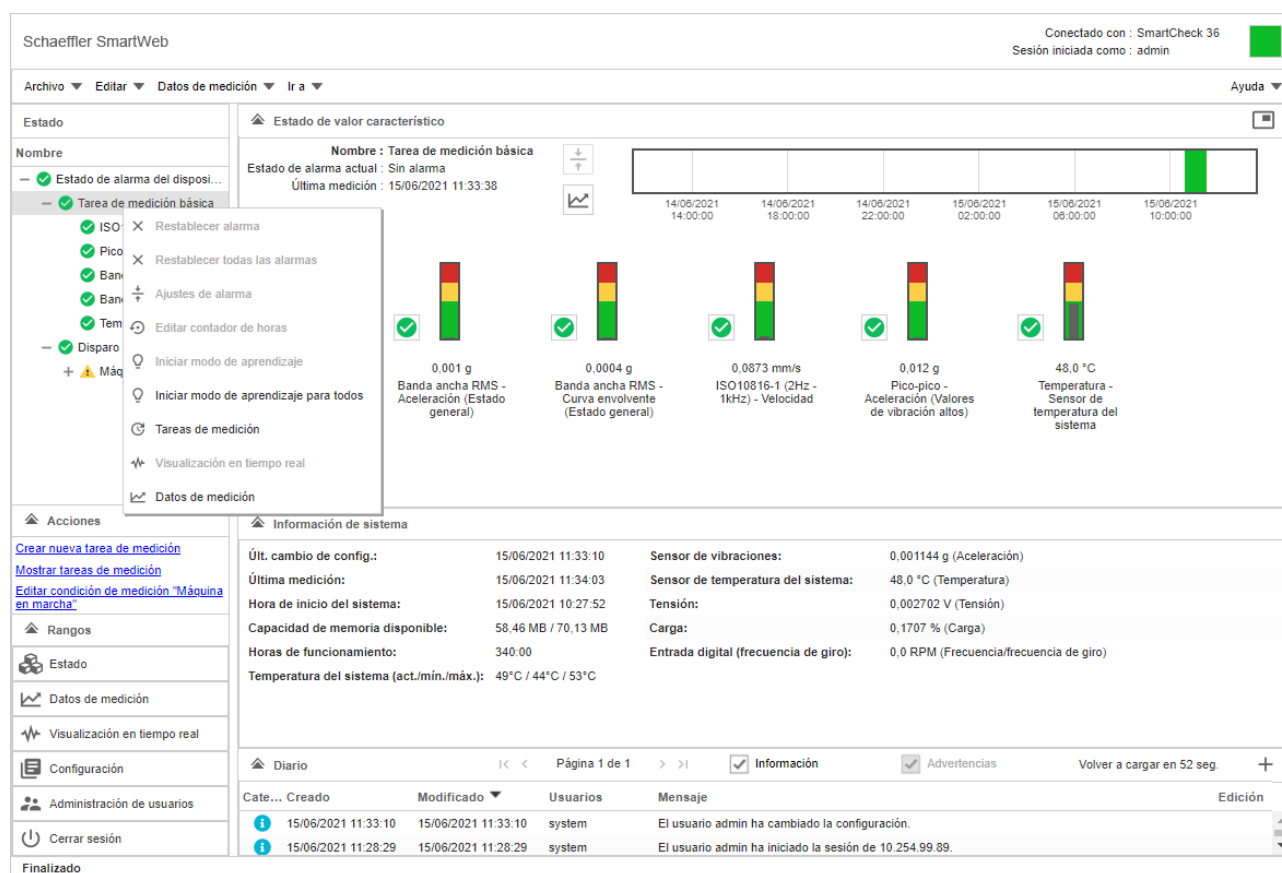

Pantalla de inicio del software Schaeffler SmartWeb




Para cambiar el idioma del software, haga clic en el menú **Editar, Editar ajustes de programa > Idioma**. Seleccione el idioma deseado en la lista y haga clic en **Aceptar**. Cargue de nuevo la página en el explorador para aplicar los cambios.

- Haga clic en el área izquierda en el botón **Visualización en tiempo real**.

Aquí puede ver la señal correspondiente para cada entrada y los factores escala aplicados a ella.

- Seleccione, por ejemplo, la entrada **Sensor de vibraciones**.

Si ha conectado correctamente el dispositivo SmartCheck, en el área **Visualización en tiempo real** verá las señales del sensor de vibraciones o la entrada de señal seleccionada.

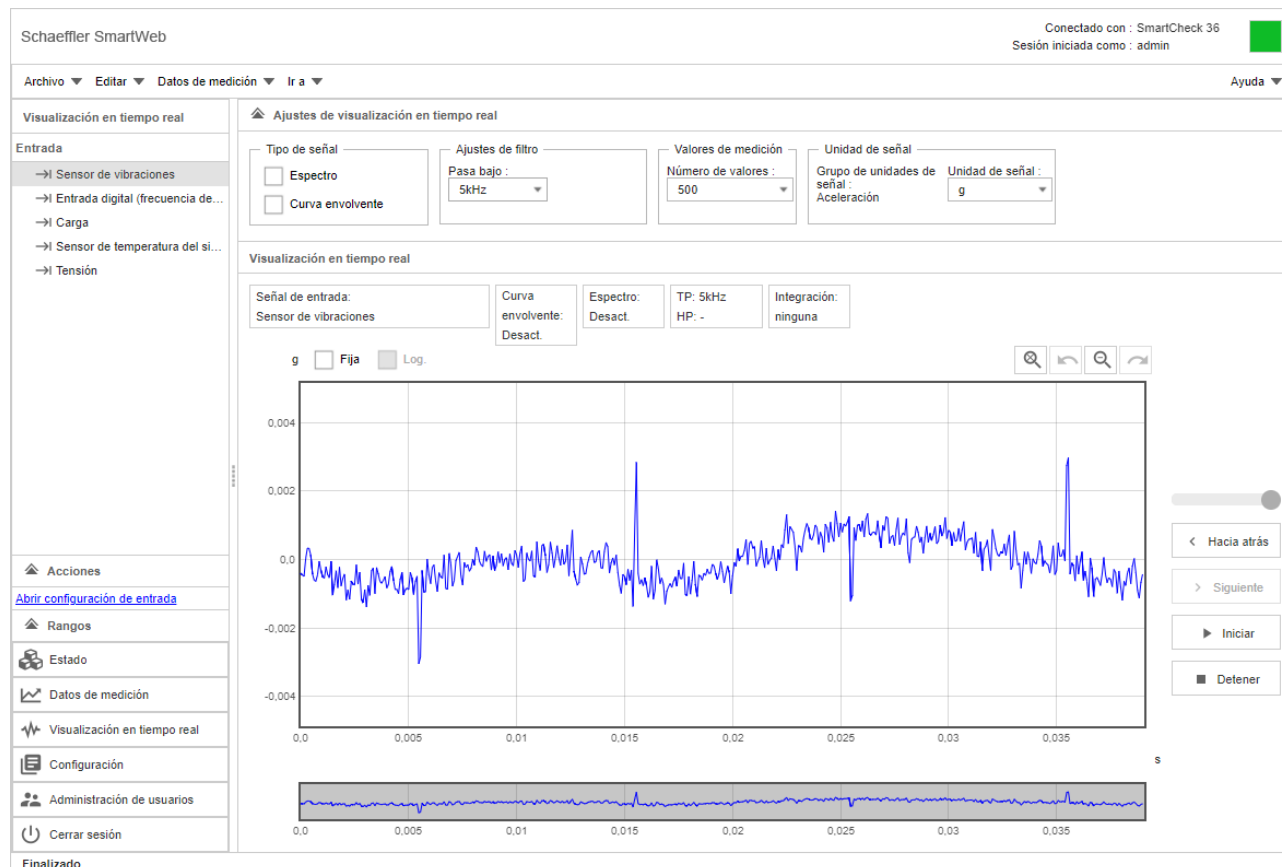

Visualización en tiempo real en el software Schaeffler SmartWeb

Puede encontrar instrucciones detalladas sobre la configuración del dispositivo Schaeffler SmartCheck y el análisis de los datos de medición en la documentación del usuario de Schaeffler SmartWeb, Schaeffler SmartUtility Light y Schaeffler SmartUtility. Estas se encuentran en el CD-ROM suministrado.

Información y prestaciones de servicios sobre Schaeffler SmartCheck

Para Schaeffler SmartCheck le ofrecemos una gama de servicios única: desde formación, asesoramiento profesional durante la fase de introducción y soporte técnico en consultas de diagnóstico hasta acuerdos de servicio a medida, incluida la supervisión remota y la elaboración de informes.

Puede encontrar un resumen de la amplia gama de productos y servicios para Schaeffler SmartCheck en www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck.

7 Mantenimiento y reparación

El dispositivo SmartCheck es un sistema cerrado y encapsulado, por lo que técnicamente no requiere mantenimiento. Si detecta una avería en el dispositivo SmartCheck, póngase en contacto con nuestro soporte técnico.

Limpieza

Puede realizar una limpieza exterior del dispositivo cuando sea necesario.

- Desconecte el dispositivo de la red eléctrica.
- Limpie el dispositivo con un paño suave y sin pelusas.

PRECAUCIÓN



¡Un manejo inadecuado puede producir daños en el dispositivo!

No utilice ningún disolvente químico, como acetona, diluyentes para barnices nitrocelulósicos o similares. Estos disolventes pueden dañar la carcasa.

8 Puesta fuera de servicio y eliminación

Puesta fuera de servicio

Si no se puede garantizar el funcionamiento seguro de SmartCheck, el dispositivo debe ponerse fuera de servicio y protegerse de la puesta en marcha accidental. No se podrá garantizar el funcionamiento seguro si el dispositivo:

- presenta daños visibles
- deja de funcionar
- se ha almacenado en condiciones inadecuadas
- no se ha transportado con cuidado.

Eliminación

Ni SmartCheck ni los componentes correspondientes deben desecharse con los residuos domésticos, puesto que contienen componentes electrónicos que deben desecharse de forma adecuada. Devuélvanos los componentes correspondientes para que podamos garantizar una eliminación conforme a las disposiciones legales y medioambientales. Al devolver los dispositivos antiguos contribuye de forma significativa a la protección del medio ambiente.

9 Fabricante/sopORTE técnico

Fabricante

Schaeffler Monitoring Services GmbH

Kaiserstraße 100
52134 Herzogenrath
Alemania

Tel.: +49 2407 9149-66
Fax: +49 2407 9149-59

Internet: www.schaeffler.com/services

Información adicional:

- www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
- www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink

Contacto: industrial-services@schaeffler.com

Realice sus envíos postales directamente a Schaeffler Monitoring Services GmbH.

Filial de

Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Postfach 1260
97419 Schweinfurt
Alemania

Georg-Schäfer-Straße 30
97421 Schweinfurt
Alemania

Soporte técnico

Para obtener información de soporte técnico, visite www.schaeffler.de/en/technical-support.

Le ofrecemos soporte técnico para el dispositivo y los productos de software correspondientes. Puede obtener una descripción detallada sobre el tipo y el alcance de nuestros servicios de soporte técnico en Internet en:

- www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/smartcheck
- www.schaeffler.de/en/condition-monitoring/prolink

Puede encontrar la definición de soporte en la sección "Documentación técnica" > "Software, licencias y manuales".

10 Anexo

Todos los certificados se pueden encontrar en: <https://www.schaeffler.de/std/1FA2>

Declaración de conformidad CE

SCHAEFFLER

EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typenbezeichnung
Type description

Schaeffler SmartCheck

Beschreibung
Description

Zustandsüberwachung für Maschinen und Anlagen
Condition monitoring for machines and systems

Hersteller
Manufacturer

Schaeffler Monitoring Services GmbH

die grundlegenden Schutzanforderungen der folgenden Richtlinien erfüllen
Comply with the essential protection requirements of the directives

Harmonisierte Normen
Harmonized standards

2011/65/EU Gefährliche Stoffe (RoHS)
Hazardous Substances (RoHS)

EN IEC 63000:2018

2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)

EN 61326-1:2013
EN 61326-2-3:2013
EN 55011:2016+A1:2017
EN 55011:2016+A11:2020

Datum: 15.05.2023
Date:


Unterschrift:
Signature:



Dr. Philipp Jussen
Geschäftsführer
Managing Director

Schaeffler Monitoring Services GmbH
Kaiserstraße 100
52134 Herzogenrath
Germany

Unterschrift:
Signature:

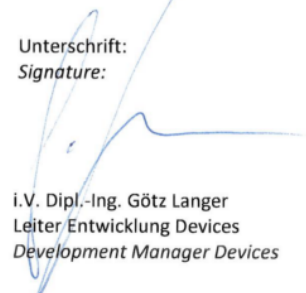

i.V. Dipl.-Ing. Götz Langer
Leiter Entwicklung Devices
Development Manager Devices

Schaeffler Monitoring Services GmbH
Kaiserstraße 100
52134 Herzogenrath
Germany

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Das Produkt ist entsprechend der Inbetriebnahme-Vorschriften des Benutzerhandbuchs fachgerecht und korrekt zu installieren. Die Sicherheitshinweise des Benutzerhandbuchs sind zu beachten.
This declaration certifies the compliance with the mentioned regulations but does not include any assurance of properties. The product must be installed correctly and professionally in accordance with the commissioning instructions in the user manual. The safety instructions in the user manual must be observed.

PUBLIC